

Wichtige Sicherheitswarnung

Daikin gibt ein Problem mit seinem Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion, hergestellt zwischen November 2008 und Ende Februar 2010, bekannt. In Japan hat Daikin Industries Ltd. ca. 870.000 Modelle des Luftreiniger hergestellt und vertrieben, bei denen dieses Risiko eintreten kann. Bisher wurden acht Fälle berichtet. Obwohl keine Störfälle in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA) berichtet wurden, ist Daikin sehr um das Wohlbefinden und die Sicherheit seiner Kunden besorgt und hat sich daher entschieden, seinen Kunden kostenfreie Inspektionen und Reparaturen anzubieten.



Das potentielle Problem für dieses Luftreinigermodell tritt nur bei Installation in einer ammoniakreichen Umgebung und in Kombination mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 % auf. Unter diesen Umständen besteht das Risiko einer Entzündung im Geruchsfilter. Im Geruchsfilter kann eine elektrische Aufladung des Staubsammelfilters im elektrischen Staubsammler stattfinden. Ammoniak kann sich im Geruchsfilter ablagern und wirkt als zusätzliches Verbrennungsmaterial, was zu einer möglichen Entzündung im Geruchsfilter führen kann.


Betroffene Geräte:

MCK75JVM-K (Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion, auch als URURU-Luftreiniger vertrieben)

Betroffene Seriennummern:

von C000101 bis C005574 (Herstellungszeitraum: November 2008 bis Ende Februar 2010)

Wo finde ich die Seriennummer?

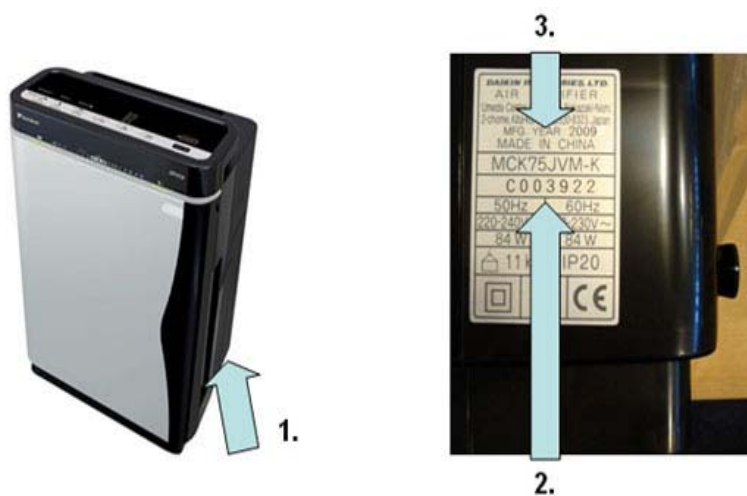


1. Die Seriennummer befindet sich unten rechts am Gerät.
2. Seriennummer
3. Herstellungsjahr

Welche Teile müssen ausgetauscht werden?

Durch Austausch von drei Teilen wird das Problem gelöst:

- * Geruchsbindendes, katalytisches Gerät (1 Teil)
- * Plasmaionisatoren (2 Teile)

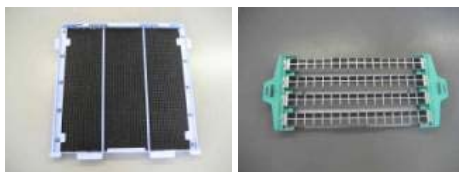

Geruchsbindendes,
katalytisches Gerät

Plasmaionisatoren

Was muss ich tun, wenn mein Luftreinigermodell betroffen ist?

Falls Ihr Luftreinigermodell betroffen ist, haben Sie Anspruch auf eine Inspektion und einen Reparaturbausatz. Wenden Sie sich in diesem Fall an uns für weitere Anweisungen:

Daikin Airconditioning Germany GmbH.

Telefonnummer: 089 744 27 0

E-Mail: info@daikin.de

Für die Reparatur Ihres Geräts stehen Ihnen zwei mögliche Optionen zur Verfügung:

Option 1: Registrieren Sie Ihr Gerät bei uns. Sie erhalten einen Reparaturbausatz, den Sie selbst installieren können.

Option 2: Registrieren Sie Ihr Gerät bei uns. Ein lokaler Händler wird Sie aufsuchen und die Reparaturen vornehmen.

* [Download des Handbuchs für Reparaturanweisungen \[527,1 Kb\]](#)

Was muss ich tun, wenn mein Luftreinigermodell nicht betroffen ist?

Falls Ihr Luftreinigermodell nicht betroffen ist (anderer Produktname, andere Seriennummer als die oben genannte oder hergestellt vor November 2008 oder nach Februar 2010), ist keine Aktion erforderlich.