

WARNSCHREIBEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT

Sehr geehrte Damen und Herren,

als ehemaliger Hersteller u.a. von hochwertigen Solarmodulen mussten wir kürzlich im Rahmen unserer aktiven und passiven Produktbeobachtungspflicht leider feststellen, dass bestimmte Solarmodule unseres Hauses von einem Defekt betroffen sein können, *welcher durch einen Mangel eines Produkts eines Vorlieferanten hervorgerufen werden kann*. Da die Gewährleistung der Produktsicherheit oberste Richtschnur unseres Handelns ist, treffen wir stets alle erforderlichen Maßnahmen, damit weder ein Käufer noch ein unbeteiligter Dritter bei der Benutzung der von uns hergestellten Produkte zu Schaden kommt.

Aus Gründen des vorbeugenden Arbeitsschutzes informieren wir Sie mit diesem Schreiben daher vorsorglich über einen Solarmodul-Defekt, der durch die fehlerhafte Polyamid-Rückseitenfolie eines Zulieferers verursacht werden kann. Der nachfolgend beschriebene Defekt kann bei Modulen auftreten, die wir zwischen 2010 und 2012 ausgeliefert haben.

FEHLERBESCHREIBUNG

Schüco hat infolge von Feldvorfällen festgestellt, dass eine bestimmte Art von Polyamid-Rückseitenfolien eines bestimmten Herstellers Fehlermuster entwickeln können, die zu Rissen in der Rückseitenfolie führen können. Die sich aus dem Fehlerbild ergebende potenzielle Gefahr hängt im Ergebnis vom Material, dem Ort und der Art der Installation sowie von anderen Faktoren ab.

Unter besonderen äußeren Wetter- und Umweltbedingungen kann eine Gefahr für Leib und Leben infolge eines Stromschlags nicht ausgeschlossen werden. Ab sofort dürfen Teile der Solaranlage, die aufgrund der oben beschriebenen Fehlermuster in den Rückseitenfolien möglicherweise defekt sind, ohne die auf Seite 3 dieses Schreibens erläuterten Schutzmaßnahmen gegen Stromschläge, keinesfalls berührt werden.

BETROFFENE MODULTYPEN UND SERIENNUMMERNSCHLÜSSEL

Rückseitenfolien der folgenden Solarmodule, die zwischen 2010 und 2012 von Schüco verkauft wurden, können möglicherweise betroffen sein:

Art. Nr.	Modultyp
259998	MPE 205 PS 05
259647	MPE 210 PS 05
259996	MPE 215 PS 05
272661	MPE 220 PS 05
271312	MPE 175 MS 05
271313	MPE 180 MS 05
271314	MPE 185 MS 05
271362	MPE 190 MS 05
271238	MPE 200 PS 05

BETROFFENE MODULE, MIT DEN OBEN AUFGEFÜHRTEN ARTIKELNUMMERN,
KÖNNEN ANHAND DER SERIENNUMMER ERKANNT WERDEN.

SERIENNUMMERN BEISPIEL: 27130905500101116780

WENN ES SICH UM EIN BETROFFENES MODUL HANDELT BEFINDET SICH AN DER 11. STELLE EINE „0“

SOLLTEN SIE SELBST EINE ANLAGE MIT DEN VORGENANNTEN SOLARMODULEN BETREIBEN, BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT FOLGENDE ANWEISUNGEN:

BITTE UNTERSUCHEN ODER INSPIZIEREN SIE DIE SOLARANLAGE NUR UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN:

BERÜHREN SIE DIE SOLARMODULE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN OHNE SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN STROMSCHLÄGE. EBENSO WENIG DÜRFEN SIE VERKABELUNGEN ODER STECKER, TEILE DER UNTERKONSTRUKTION ODER ANDERE TEILE DES SOLARSYSTEMS OHNE ENTSPRECHENDE MASSNAHMEN BERÜHREN.

STELLEN SIE SICHER, DASS KEINE UNWISSENDEN DRITTTEN ZUGANG ZU DER SOLARANLAGE HABEN. FACHPERSONAL MUSS AUF DIE DARGESTELLTE GEFAHR VOR AUFNAHME IHRER TÄTIGKEIT HINGEWIESEN WERDEN.

SOLLTE NICHT SICHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN, DASS UNWISSENDE DRITTE ZUGANG ZU DER ANLAGE HABEN, SOLLTE DIESE UNVERZÜGLICH

VON FACHPERSONAL DEINSTALLIERT UND DIE SOLARMODULE GEMÄSS DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN.

LEITEN SIE DIESE WARNUNG UNBEDINGT UND AUSNAHMSLOS AN ALLE PERSONEN WEITER, DIE AN DER ANLAGE ARBEITEN ODER ANDERWEITIG IN KONTAKT KOMMEN KÖNNEN.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns unter der E-Mailadresse

solarf@schueco.com erreichen.

Daraufhin wird sich in Kürze ein Schüco-Mitarbeiter bei Ihnen melden, eventuell weitere Informationen einholen und die nächsten Schritte mit Ihnen besprechen.